



EST Palun lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit ja veenduge enne masina kasutamist, et Te saate juhendist aru

TS 100 R

Keskkonnaalane teave



Tootel või selle pakendil olev antud sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. Toode tuleb ümbertöötlemiseks viia vastavasse elektri- ja elektroonikajäätmete jäätmekäitluspunkti. Selle toote õige kõrvaldamisega aitate kaasa kahjulike keskkonnamõjude ja võimalike inimestele tekkivate kahjude vältimisele. Täpsemat lisateavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate oma omaavalitsusest, jäätmekäitlusfirmast või kauplusest, kust toote ostsite.

EL nõuetele vastavuse deklaratsioon


Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Rootsi, tel: +46-31-949000, kinnitab käesolevaga, et ketaslõikurid **Husqvarna TS 100 R** alates 2010. aasta seerianumbritest ja edasi (aastaarv on selgelt tähistatud tüübisildil koos sellele järgneva seerianumbriga) vastab EL Nõukogu direktiividele:

- 17. mai 2006. a. Masinadirektiiv **2006/42/EC**
- 15. detsember 2004. a. Elektrimagnetilise ühilduvuse direktiivile **2004/108/EC**
- 12. detsember 2006. a. Elektriseadmete direktiivile **2006/95/EC**

Rakendatud on järgmisi standardeid:

EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-11:2000, EN 12418/A1:2009.

Husqvarna, 29. detsember 2009

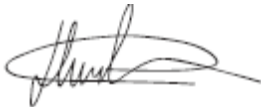

Henric Andersson

Asedirektor

Ketaslõikurite ja ehituskaupade sektori juhataja

(Husqvarna AB volitatud esindaja ja tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja)

TEHNILISED ANDMED

	Standard		Valikvariant	
	Võimsus, kW	2,2 kW (3 CV)	2,9 kW (2,9 CV)	1,8 kW (2,5 CV)
Pinge ($\pm 5\%$), V	230 (50 Hz)	400 (50 Hz)	230 (50 Hz)	115 (50 Hz)
Vool, A	14	5	12,5	20
Pump	10 W, 230 V	10 W, 230 V	10 W, 230 V	10 W, 230 V
El. mootori kiirus, p/min	2800			
Lõikeketta kiirus, p/min	2800			
Elektriline kaitseklass	IP54			


Lõikesügavus (E), mm, 90°	100		
Lõikesügavus (E), mm, 45°	80		
Lõike pikkus (L), mm	1900/1200 (paksus 100 mm)		
	1000/1300 (paksus 120 mm)		
Kasulik laius (l)	Piiramatu. (Pikendusega toetuslaius= 600 mm)		
Tühimik ketta all (P), mm	120		
Mõõtmed (olenevalt mudelist) p x l x k, mm	1420/1720 x 840 x 1400 (100R/130R) (tugijalgadega)		
	1420/1720 x 625 x 790 (lauavariant)		
Kaal (olenevalt mudelist), kg	106/126 (100R/130R)	7 (jalad)	
Lõikeketta jahutus	Vee pritsimine lõikeketta ümbrisesse		
Minimaalne paagi maht, l	55/65 Lg: 1,30 m		
Veepump	13 W, tootlikus 8-10 l/min		
Elektritoide	230 V (H07-RNF 3 x 1,5 mm ² - L 3 m)		
	400 V (H07-RNF 3 x 1,5 mm ² - L 3 m)		
	115 V (H07-RNF 3 x 2,5 mm ² - L 3 m)		




Müraeraldus (vt märkus 1)	
Helitugevuse tase, mõõdetud dB(A)	103
Helitugevuse tase, garanteeritud dB(A)	104
Müratase (vt märkus 2)	
Helirõhu tase kasutaja kõrvas, dB(A)	92
Vibratsiooni tase, a_{hv} (vt märkus 3)	
Käepide, m/s ²	2,6

Märkus 1: Müraeraldus keskkonda on mõõdetud kui helivõimsus (L_{WA}) vastavalt EN 12418.

Märkus 2: Müraarõhu tase vastavalt EN 12418. Toodud müraarõhu taseme andmed sisaldavad tüüpilist statistilist hajuvust (standardset hälvet) 1.0 dB(A).

Märkus 3: Vibratsiooni tase vastavalt EN 12418. Toodud vibratsiooni taseme andmed sisaldavad tüüpilist statistilist hajuvust (standardset hälvet) 1 m/s².

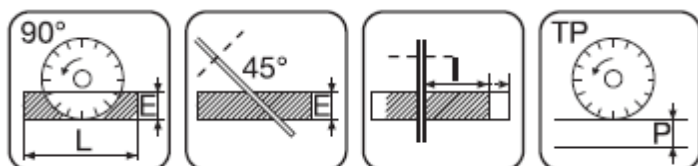

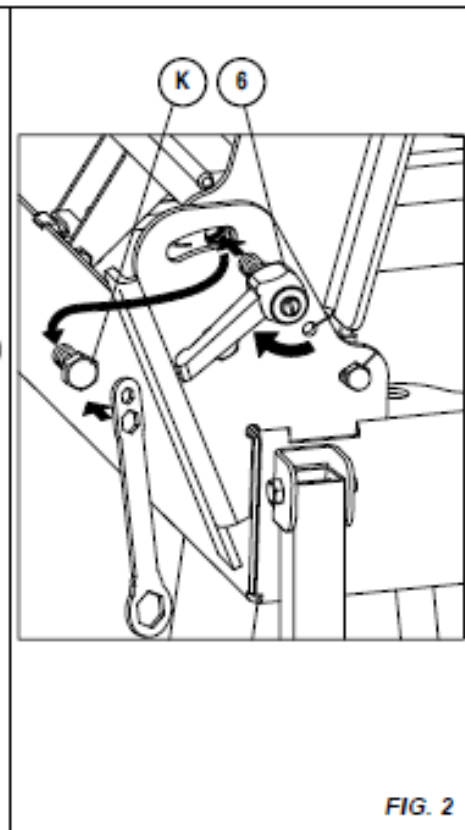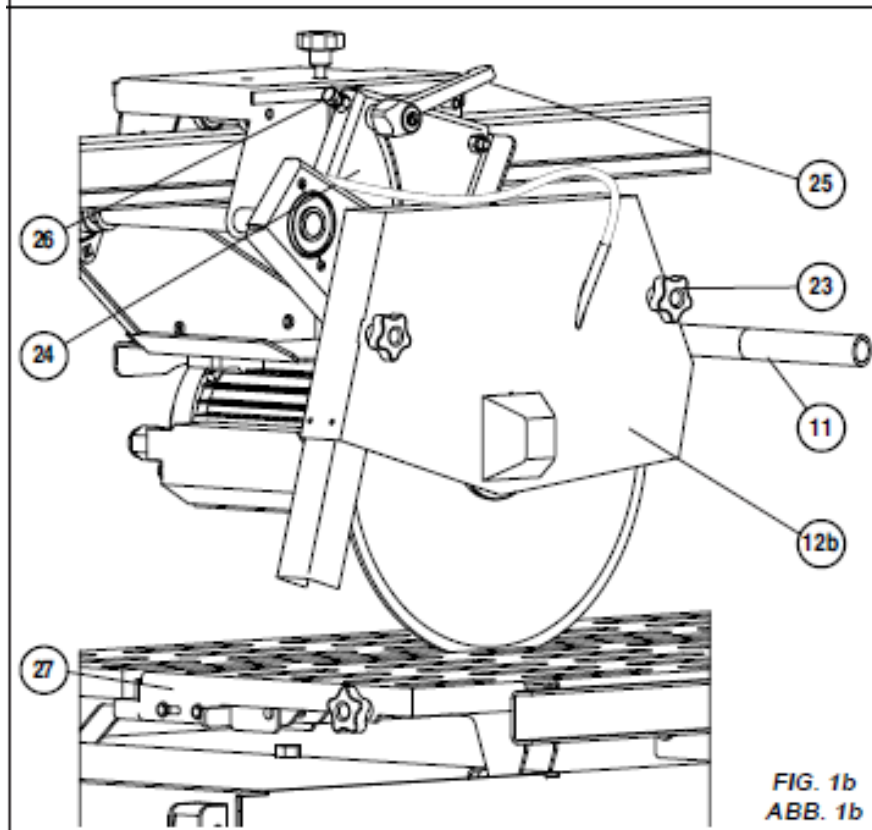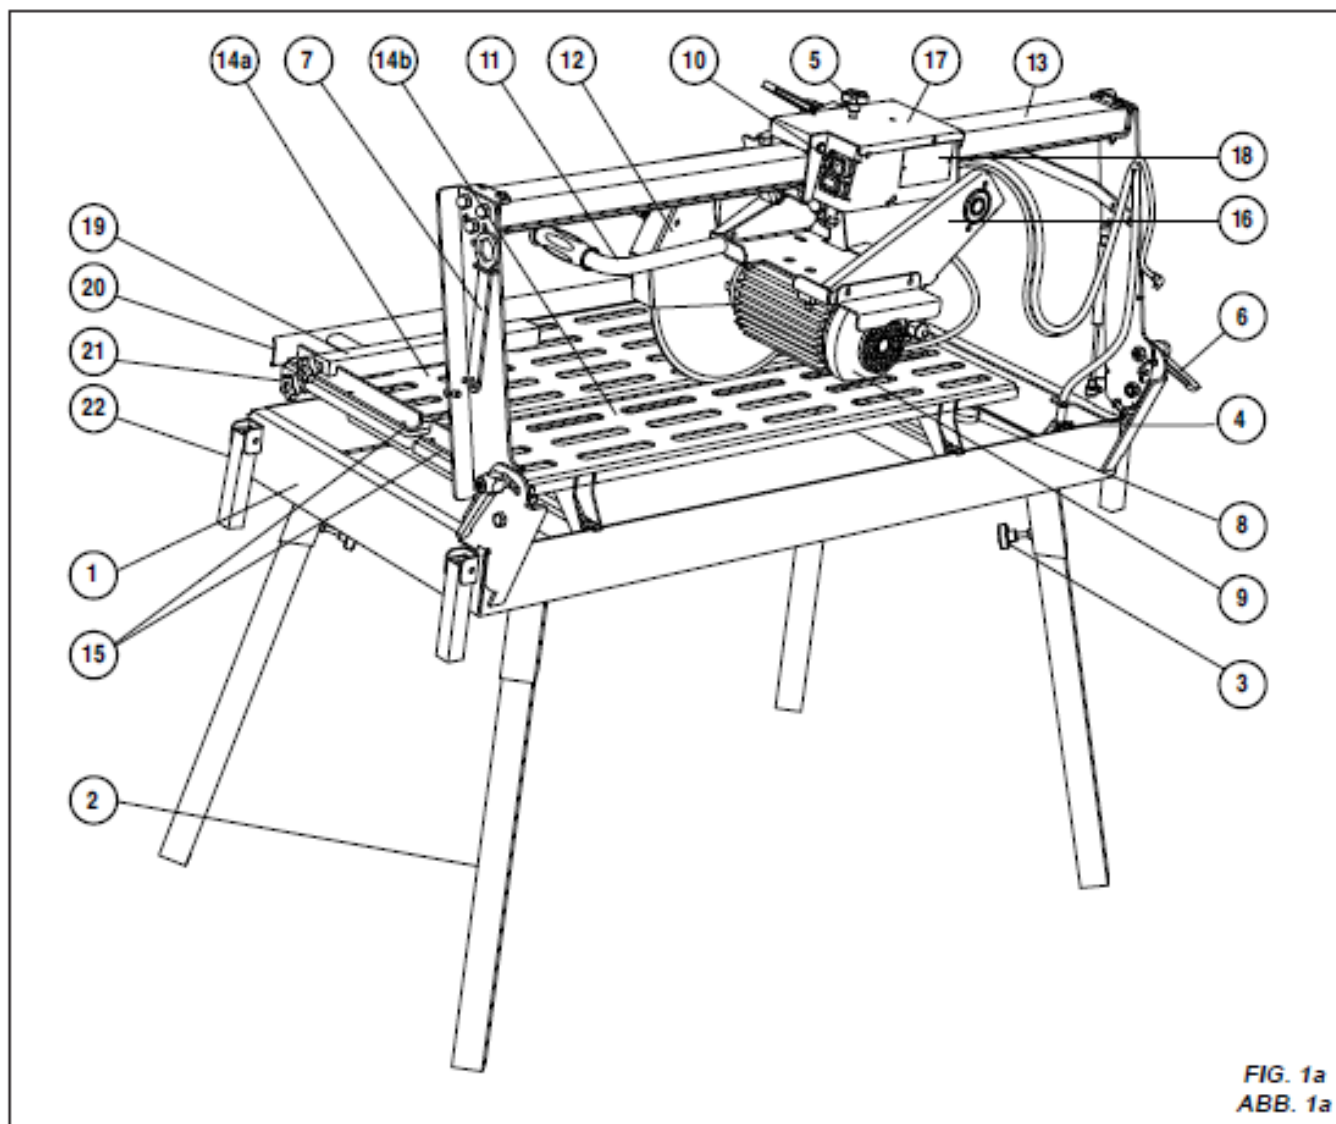

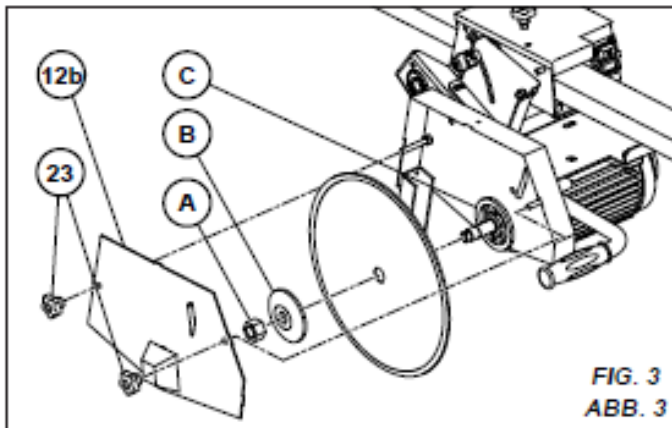


FIG. 3
ABB. 3

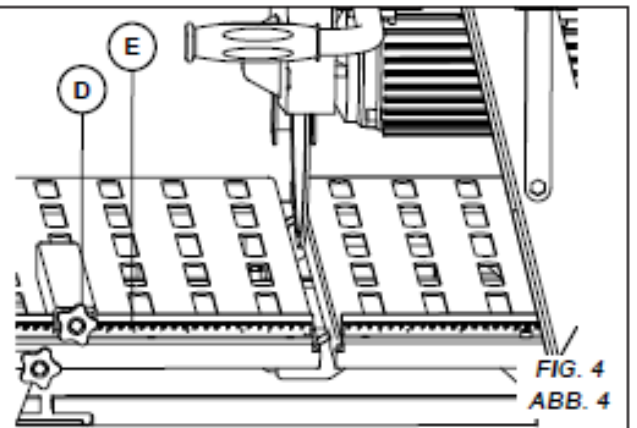


FIG. 4
ABB. 4

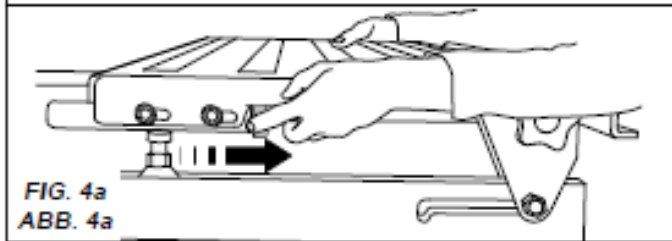


FIG. 4a
ABB. 4a

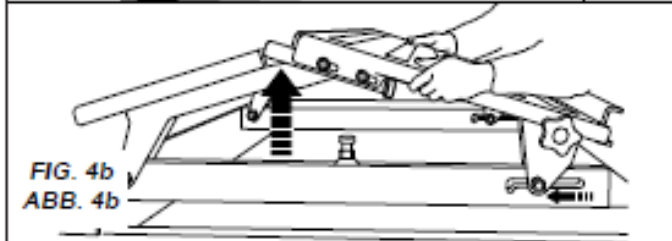


FIG. 4b
ABB. 4b

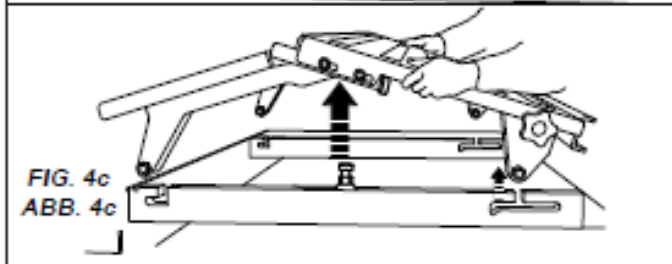


FIG. 4c
ABB. 4c

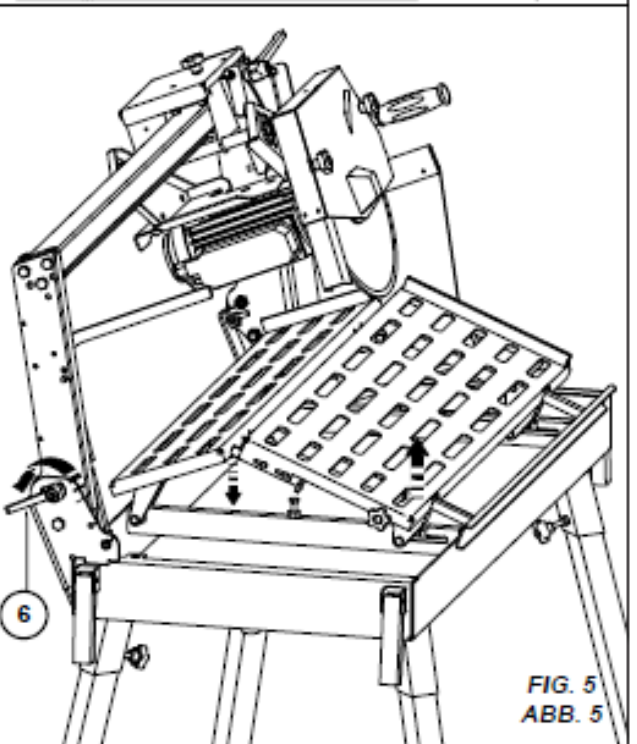


FIG. 5
ABB. 5

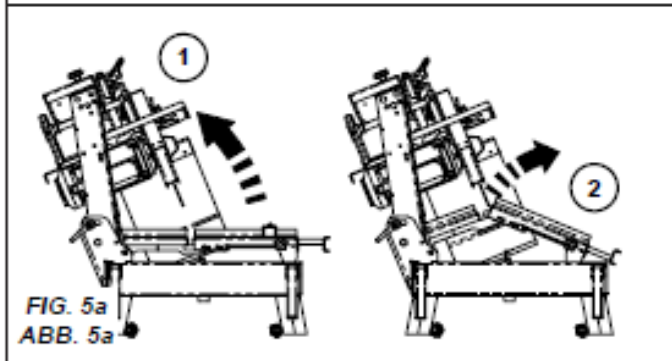


FIG. 5a
ABB. 5a

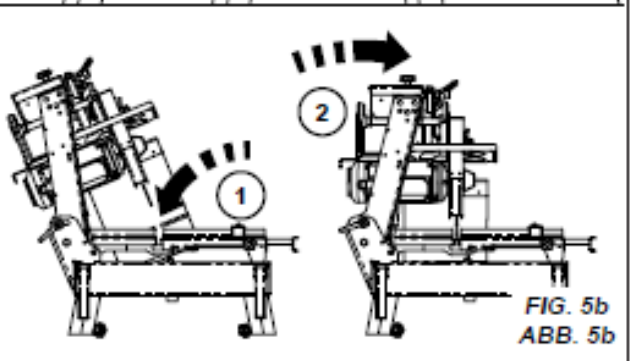


FIG. 5b
ABB. 5b

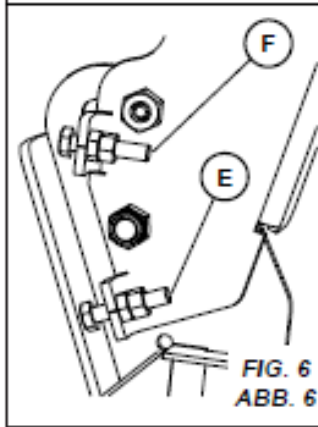


FIG. 6
ABB. 6

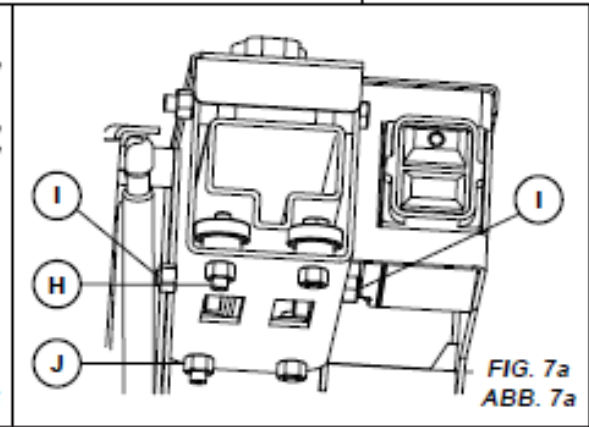


FIG. 7a
ABB. 7a

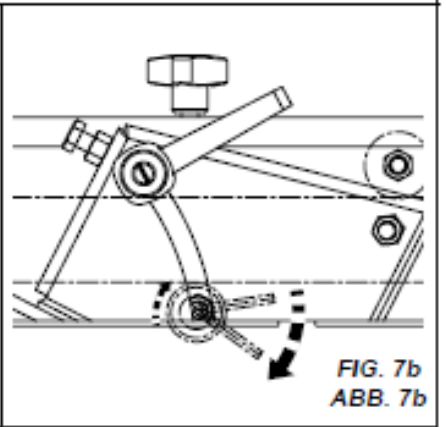


FIG. 7b
ABB. 7b

SISSEJUHATUS JUHENDISSE

Iga masin läbib enne tehastest lahkumist põhjaliku kontrollprogrammi, mille jooksul kontrollitakse kõike minutilise täpsusega.

Juhendi järgimine tagab selle, et masin teenib Teid normaalsetes kasutustingimustes pikka aega.

Nõuanded kasutajale ja varuosad, mida on mainitud antud juhendis, on antud kui näidised ja ei ole kohustuslikud. Garantiid ei anta eksimuste või hooletuse puhul või transpordil ilmnenud vigastustele või konstruktsiooni või masina kasutamisel ilmnenud rikete puhul. Me oleme väga huvitatud oma toodete kvaliteedist ja jätame endale õiguse ettehoiatamata muuta tehnilisi lahendusi.

Antud juhend:

- annab kasutajale teavet masinast;
- annab teavet masina võimalikust kasutusalaist;
- annab teavet õnnetuste ennetamisest vales kasutamisel väljaõppeta personali poolt hooldamisel, remondi ajal, ülevaatusel, käsitsemisel või transpordil;
- parandab masina usaldatavust ja vastupidavust;
- tagab õige kasutamise, korrapärase hoolduse ja kiire rikkeotsingu, et vähendada remondi maksumust ja seisuaega.

Juhend peab alati olema töökohal saadaval.

Seda peavad lugema ja kasutama kõik masinat paigaldavad või kasutavad isikud.

Maksimaalse ohutuse tagamiseks peab võtma arvesse kasutusriigi kohustuslikud tehnilised eeskirjad.

ÜLDISED OHUTUSJUHENDID

Sümbolite kasutamine masinal (värvilisena) ja juhendis annab Teile ohutusalast nõu.



KOHUSTUS



Sinine taust, valge markeering: kohustuslik ohutus
+ punane markeering: liikumine keelatud



HOIATUS



Must kolmnurk ja markeering kollasel taustal: oht kui ei ole kinnitatud. Vigastuse oht kasutajale või kolmandale osapoolle vigastuse võimalusega masina peal või töövahendil.



KEELD



Punane ring, läbijooneid või mitte: kasutamine või kohalolek keelatud.



INFORMATSIOON



Informatsioon-Juhend: kasutamist ja kontrolli puudutavad erijuhendid.

Tootja keeldub igasugusest vastutusest masina valest kasutusest või muutmisest tingitud probleemide korral.



Antud sümbol näitab, et masin vastab kohaldatud Euroopa direktiivile.

ERIJUHENDID


Ketaslõikur on loodud pakkumaks ohutut ja usaldusväärset hooldust töötingimustes vastavalt juhendile, aga see võib kujutada kasutajale ohtusid ja vigastuse riski, järelkult tuleb kontrolli kohal kindlustada:

- ideaalne tehniline seisukord (kasutada ainult selleks, milleks see on loodud ja võttes arvesse riske, kõrvaldada kõik ohutusele mõjuvad talitlushäired);
- kasutada ainult veega määratavat teemantketast marmori, kivi, graniidi, telliste ja töödeldud pinna (portselan, glasuurtellised, keraamika jne) lõikamiseks, iga teistsuguse lõikeketta (lihvketas, saeketas jne) kasutamine on keelatud;
- kompetentne personal (kvalifikatsioon, vanus, väljaõpe, haridus), kes on tutvunud enne töö alustamist juhendiga detailselt: iga elektri või muu riket peab kontrollima kompetentne isik (elektrik, hooldusmees, autoriseeritud müüja jne);
- masinal olevate hoiatuste ja juhendite järgimist (vastav isikukaitse, õige kasutamine, üldised ohutusjuhendid jne);
- ei oleks tehtud täiustusi, muudatusi või lisasid, mis oleks ohutusele kahjulikud ja puudub tootja eelnev autoriseerimine;
- on soovitatav järgida hooldusvälpasid ja perioodilise kontrolli välpasid;
- remondiks on kasutatud ainult originaalseid varuosi.

MANUFACTURER		CE	
TYPE:	<input type="text"/>	N° SERIE:	<input type="text"/>
Ø	<input type="text"/>	ANNEE DE FABRICATION:	<input type="text"/>
MASSE UTILE:	<input type="text"/> Kg	PUISSANCE:	<input type="text"/> kW
Ø MAXI OUTIL:	<input type="text"/> mm	PLAGE DE TENSION:	<input type="text"/> V
Ø ALESAGE:	<input type="text"/> mm	FREQUENCE:	<input type="text"/> Hz
TMIN - RPM:	<input type="text"/>	INT. UTIL:	<input type="text"/> A

1 Kasutamine

- **Kasutamine:** marmori, kivi, graniidi, telliste, betooni ja töödeldud pinna (portselan, glasuurtellised, keraamika jne) lõikamiseks.

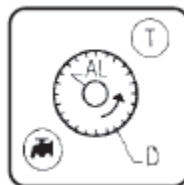

- **Saeketas:** veega jahutatav teemantketas Ø300-350 mm (D), völliava Ø25,4 mm (AL). (informatsioon Teie tavatar-nijalt).



Saeketas

Kõvasulam ketas

Ärge kasutage saagi muuks otstarbeks, milleks see ei ole loodud (saeketta ja kõvasulamketta kasutamine, mis ei vasta kasutusjuhendile).

3 Masina kontrollimine ja kirjeldus

- Masina saabudes kontrollige selle seisukorda. Keerake mutrivõtmeaga 7 poldid K lahti ja paigaldage käepidemed (vt FIG 7).
- Alati hoidke masin ideaalselt puhtana.
- Kontrollige perioodiliselt toitekaablit ja pikendusjuhet.
- Töötades olge alati tähelepanelik.
- Kontrollige, et osad on korralikult kinnitatud (ei ole ebanormaalselt vibratsiooni) ja õigesti paigaldatud.

VT FIG. 1a-1b

- 1 Raam-vann
- 2 Jalg
- 3 Jala lukustusnupp
- 4 Veepump
- 5 Pea lukustusnupp
- 6 90°-45° lukustusnupp
- 7 30 mm mutrivõti
- 8 Tühjenduskork
- 9 Mootor
- 10 Käivitusnupp
- 11 Juhtkäepide
- 12 Lõikeketta kate
- 12b Eemaldatav kate
- 13 Juhtlatt
- 14a Lai töölaud
- 14b Kitsas töölaud
- 15 Töölaua piiraja
- 16 Lõikepea
- 17 Kandur
- 18 Toote plaat
- 19 90° lõikejuhik
- 20 Töölaua külgtugi
- 21 Külgtoe pingutusnupp
- 22 Transpordi käepidemed
- 23 Lõikeketta kaitse kinnitusnupp
- 24 Kõrguse seadistusplaat
- 25 Kõrguse seadistuse pingutuse nupp
- 26 Lõikesügavuse seadistuspoli
- 27 Töölaua kallutuse ohutusriiv

4 Käsitsemine-Transport [FIG 1a]

- Lukustage nupuga (5) liikuv pea juhtlati esiküljele.
- Tõstke masinat käepidemetest (22).
- Jalgade demonteerimine:
 - vabastage 4 kinnituspoli (3);
 - tooge kaks tugijalga esiküljele (kontrollige jalgade vahetükkide nurka);
 - tõstke masina esikülge ja tõstke tugijalad tugesesse;
 - toimige samal viisil tagaküljel;
 - kinnitage kinnituspoldid (3).



Nende erinevate operatsioonide ajaks eemaldage pistik toitevõrgust.

5 Kontrollige enne käivitamist



Palun lugege masina kasutusjuhendit enne esmast käivitamist



Lülitage mootor välja



Tööala peab olema täielikult tühjendatud, hästi valgustatud ja kõik ohud eemaldatud (läheduses ei ole vett või ohtlikke esemeid)



Kasutaja peab kandma teostatavale tööle vastavat kaitseriistust. Soovitame kasutada ka nägemis- ja kuulmiskaitset



Kuulmiskaitsete kasutamine on kohustuslik



Tööga mitteseotud isik peab lahkuma tööalalt



Kasutage ainult lõikekettaid, millele märgitud pöörlemiskiirus on suurem lõiketera pöörlemiskiirusest

6 Lõikeketta paigaldamine [FIG 3]



Eemaldage toitekaabel elektrivõrgust.

- Vabastage kaks nuppu (23), eemaldage need ja siis eemaldage kaitse (12b).
- Keerake 30 mm mutrivõtmega (7) lahti lõikeketta kinnitusmutter (A).



Lõikeketta kinnitusmutril on vasakkeere.

- Eemaldage kinnitusseib (B) ja paigaldage lõikeketas.



Jälgige lõikeketta pöörlemis-suunda, mis on näidatud ühel küljel noolega.

Veenduge, et flantside, lõikeketta ja võlli kontaktpinnad on puhtad.

- Kontrollige lõikeketta asendit tsentreerimisplaadil (C).
- Paigaldage kinnitusseib (B) ja kinnitage mutter (A).
- Paigaldage kaitse, keerake nupud (23) kinni.

7 Elektrilised ühendused



- **ELEKTRIOHUTUS:** Kasutage antud masinat ainult koos vooluvõrku ühendatud 30 mA maandusvoolu piirava võimsuslülitiga. Teistel juhtudel täpsustage kataloogist sobiva mudeli leidmiseks.
- **Jääkvoolu võimsuslülitit tuleb kasutada õigesti, ka testida seda regulaarselt. Tööriistad, mis taritakse kaablisse või pistikusse sisseehitatud jääkvoolu lülitiga, tuleb kaabli või pistiku vigastuse korral remontida tootjal, tema edasimüüjal või kvalifitseeritud töökojas, et vältida vigadest tekkivat riski.**

• Mootorid:

- **Standard:** start-stopplülit koos automaadiga.
 - 1 faas, 230 V, 2-3 hj
3 x 1.5 mm², pistikuga (kaabel 2P+E)
 - 3 faasi, 400 V, 3-4 hj
4 või 5 x 1.5 mm², pistikuta (kaabel 3P+E)
- **Valikvariant:** ampermeetriga või ilma automaadita.
 - 1 faas, 110 V, 2 hj
3 x 2.5 mm², pistikuta






- Veenduge, et toitepinge vastab masina tootesildil toodule.

- **Kolmefaasiline mootor:** Veenduge, et mootor pöörleb kattel noolega näidatud suunas. Kui pöörleb vastupidises suunas, siis vahetage omavahel kahe faasi juhtmed.



- Kasutage järgmist tüüpi pistikuid, ühefaasiline 2P+E või 3P+E/3P+N+E vastavalt toitepingele.

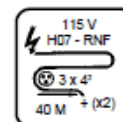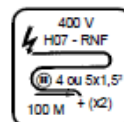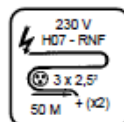

- Toitejuhe: vooluvõrku ühendatava H07 RNF tüüpi ühenduskaabli ristlõige peab vastama võimsusele:
 - 3 x 2.5 mm² kuni 50 m pingele 230 V;
 - 4 või 5 x 1.5 mm² kuni 100 m pingele 400 V;
 - 3 x 4 mm² kuni 40 m pingele 115 V.

8 Käivitamine



Olge alati ettevaatlik. Seiske mugavas, tasakaalus asendis.



Eemaldage pörandalt ja masinalt kõik seadistusvahendid ja võtmed.




Hoidke lõikeketta kaitse alati omal kohal.

• **Märglõikamiseks:**

- Täitke vann puhta veega (maksimaalne tase= plaadi põhi).
- Uputage pump vanni.

Veenduge, et veevarustus on piisav märglõikamiseks.



- Masina käivitamiseks vajutage lülil rohelist nuppu (lisavõimalusena katkesti)



- Peatamiseks vajutage punast nuppu



Kuna iga saag on varustatud isekäivituva pumbaga, siis pritsitakse vett kettale koheselt peale masina käivitamist.

Lõikeketta kaitse tagab perfektse veejoo jaotuse.

1. faasiline mootor on kaitstud sisseehitatud termokaitsmega.

9 Lõikemeetod

• **Täisnurksed lõiked:**

Lõikekõrguse seadistamine (vt FIG 1b)

- Vabastage näitarvuga hoob 25 (kui see jääb lõikeketta varju, siis lükake seda endast eemale ja pöörake).
- Seadistage mootori kõrgust nupu 11 abil.
- Pingutage näitarvuga hoob tugevalt.

Liikumise peatamise kõrguse seadistamine

- Lõikeketta kulumise või mehhanismi häire tõttu võib lõikekõrgus olla liiga madal.
- Kõrgust saab seadistada, keerates polti 26 ja mutrit.



Liigutage lõikepead (väljalülitatud mootoriga) mööda juhtlatti, kontrollimaks, et lõikeketas ei oleks kontaktis töölauda ristlattidega.

Lõikejuhiku seadistamine (vt FIG 4)

- Seadistage lõikelaius hammasratta D abil. Laiust saab näha seadistumöötelatil E.

Lai materjali laienduse seadistamine

- Vabastage hammasratta 21 (vt FIG 1a)
- Tõmmake töölauda külgtuge 20 materjalile vastavaks seadistamiseks.
- Pingutage hammasratta

Lõiked

- Lükake lõikeketta tugipea tahapoole
- Paigutage materjal töölauale
- Tõmmake pea enda suhtes tahapoole ja siis järk-järgult ettepoole lõikekettale jõudu rakendamata (vältige järsku kontakti materjaliga).

• **Kaldlõiked**

Laienduse seadistamine (vt FIG 1a)

- Laiade materjalide puhul vabastage hammasratta 21 ja eemaldage külgtugi 20 täielikult.
- Pöörake seda, et piiraja liiguks ülemisse asendisse
- Paigaldage uuesti laiendus ja pingutage hammasrattad sobivalt soovitud laiusse, jälgides, et laiendus oleks risti töölauda piirajaga 15.

Kallutamine

- Vabastage kaks seadistuse lukustusnuppu 6 (vt FIG 1a).
- Kallutage lõikepea ja juhtlatti.
- Kinnitage lukustusnupud.
- Hoidke lai töölauda 14a mõlemalt küljelt (vt FIG 4a&4b).
- Tõmmake lukustusriivi 27.
- Tõstke töölauda kesktel, lükates koostist lukustusasendisse 22.5°.



Alati kallutage lõikepead enne töölauda kallutamist, et vältida töölauda kokkupõrget lõikekettaga (vt FIG 5b).

Taasloodimine

- Tõstke laia töölauda esiküljelt (**vt FIG 5**).
- Tõmmake töölauda koostist, kuni see on loodis.
- Vabastage nupud 6.
- Tagastage löikepea otse löikeasendisse.



Olge ettevaatlik, et käsi ei jääks kahe töölauda vahele vältimaks sõrmede muljumist.

Alati taasloodige töölaud enne löikepea liigutamist, et vältida töölauda kokkupõrget löikekettaga (**vt FIG 5c**).

Enne lukustamist lükake juhtlatt kindlalt horisontaalsesse asendisse: tagastussilinder võib lükata selle asendist välja.

10 Seadistused (**vt FIG 6**)

- Seadistusi ei ole vaja. Need on tehtud meie töökojas.
- Siiski löökide puhul, poltide lödvenemisel, karmil käsitlemisel löikepea liigutamisel:
 - seadistage polti E;
 - kontrollige täisnurka (sirgete löiget puhul);
 - pingutage mutter (seadistus esi- ja tagatudgedel).
- Seadistamiseks 45° juures, seadistage polt F ja kontramutter.

11 Hooldus

(mootor peab olema peatatud)



Enne ükskõik millise operatsiooni teostamist peab toitejuhtme pistikust eemaldama.

- Puhastage masinat igapäevaselt.
- Puhastamise lihtsustamiseks saab töölaud eemaldada (**vt FIG 4c**).
 - kallutage mootor kaldlöike asendisse;
 - võtke kinni laia töölauda 14a mõlemast küljest;
 - tõmmake ohutusriivi;
 - tõstke töölaudu tõmmates koostist selle liikumise poolele teele ja tõstke laia

- töölauda, et eraldada see takistuspunktist enne liikumissoone ava. Tõmmake koostist ja eemaldage kitsa töölauda tagumine tugi 14b. Eemaldage töölaud;
- töölaudade tagasi asetamisel paigutage väikese töölauda tagumised toed oma soonde ja voltige koostist, kuni laia töölauda esikülje toe saab paigutada selle soonde.



Töölaudade eemaldamiseks ja asendamiseks vabastage täielikult mootor (kallutusasendis). Ärge asetage oma käsi töölaudade vahele.

- Tühjendage regulaarselt vanni, et eemaldada mudaseid jääke, mis võivad ummistada pumpa ja põhjustada enneaegseid kulutusi.
- Peske vanni rohke veega.
- Puhastage pump.
- Ladustage kuivas kohas.
- Puhastage juhtlatti erilise hoolega: soovitame kaitsta liugpindasid määrdega Loctite VG 26.



Ladustage kuivas, lastele kättesaamatus kohas. Hooldage tööriistu ettevaatlikult.

VEAOTSING

Rikete korral leiab lahenduse allpool toodud tabelitest.

• *Masin ei tööta*

PÕHJUS	LAHENDUS
Pistik korralikult paigaldamata või kaabel vigastatud	- Veenduge, et toide on korralikult ühendatud (pistik, toitekaabel jne). - Kontrollige toitekaablit
Puudub toitepinge	- Kontrollige või laske elektrikul kontrollida (automaat, pistik jne)
Lüliti vigane, mootori kaabel vigastatud	- Laske elektrikul kontrollida või võtke ühendust hoolduskeskusega.
Mootor vigane (toide puudub, ebameeldiv lõhn)	- Võtke ühendust hoolduskeskusega mootori vahetamiseks.

• *Raske käivitumine*

PÕHJUS	LAHENDUS
Ühefaasilise mootori käivituskondensaator	- Vahetage kondensaator
Kolmefaasiline toide mitte korrektne (2. faasil, mootori kaabel vigane)	- Laske elektrikul kontrollida või võtke ühendust hoolduskeskusega.

• *Pump ei käivitu*

PÕHJUS	LAHENDUS
Juhtahel ei ole korralikult ühendatud või vigastatud	- Kontrollige juhtahelat
Puudub pinge pumba ahelas või toiteahelas	- Kontrollige pumba ahelat ja toiteahelat

• *Pump ei pumpa vett*

PÕHJUS	LAHENDUS
Pumbas on tekkinud õhumull	- Hoides pumba väljavoolutorust tõstke see veest välja ja uputage uuesti.
Tiivik on ummistunud	- Eemaldage filter ja, kasutades väikest kruvikeerajat, eemaldage tiiviku tööalalt kogu mustus

12 Traversi seadistamine

• Kanduri juhtlatil liikumise seadistamine (vt FIG 7a&7b)

- Antud operatsioon nõuab nr. 4 sisekuuskantvõtit ja lehtvõtit 13.
- Seadistamine horisontaaltasandil toimub, pingutades eksentrikpolte H ja vertikaaltasandil pingutades eksentrikpolte I.
- Eksentrikpoltide seadistamiseks: asetage sisekuuskantvõti poldi avasse ja lehtvõtmega vabastage pingutusmutter J. Pingutage eksentrikpolti sisekuuskantvõtmega, kuni liugur on õigesti seadistatud. Pingutage mutter ja kontrollige, et kandur libiseb õigesti.



Kahe eksentrikpoldi pingutamine samal tasapinnal üheaegselt.

Vertikaalsuunas seadistamiseks hoidke sisekuuskantvõtit ühes käes viige see läbi kõrguse seadistamise plaadi (24) ning teise käega läbi ava lüliti taga.

13 Tähtis nõuanne

- Pingutage regulaarselt kõiki polte ja mutreid.
- Masina ladustamisel soovitame eemaldada löikeketta ja ettevaatlikult säilitada.
- Kontrollige, et töö ajal on piisav veevarustus.
- Pingutage löikeketas korralikult.
- Veenduge, et flantside, löikeketta ja võlli kontaktpinnad on puhtad.



Tootja keeldub igasugusest vastutusest kadude või vigastuste eest, mille põhjustavad väärkasutus või igasugune muutus, ümberehitus või võimsuse muutmine, mis ei vasta tootja originaalspetsifikatsioonile.



Antud masina müratase on mõõdetud vastavalt standardile S 31.069. Töökohal võib helirõhu tase ületada väärtust 85 dB(A). Sel juhul tuleb kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

14 Remont



Võtke ühendust oma varustajaga, kes on täielikult Teie teenistuses, et teostada remonte lühima ajaga ja võimalikult hea hinnaga.

15 Varuosad

Varuosade kiiremaks tarneks ja ajakulu vältimiseks on vajalik tuletada Teie tarnijale koos iga tellimusega meelde detaile, mis on toodud masina sildil, samuti viide vahetatavale detailile.

<u>00000000</u>	<u>(0)</u>
Detaili number	Kogus

16 Utiliseerimine



Masina hävinemisel ja utiliseerimisel tuleb järgnevad asjad hävitada vastavalt jõusolevale seadusele.

• Põhimaterjalid:

- mootor: alumiinium (Al), teras (AC), vask (Cu), polüamiid (PA);
- masin: lehtteras (AC), malm (FT).

Kasutusjuhend ja varuosad, mis leiduvad antud dokumendis, on ainult informatsiooniks ega ole siduvad. Osana meie kvaliteedi parandamise poliitikast jätame endale õiguse teostada ette-teatamata üksikuid ja kogu masina muudatusi.

GARANTIITINGIMUSED

1. Kestvus

Garantii kinnitatakse alates tarne kuupäevast (edasimüüja arve kuupäev) ja kehtib 12 kuud.

2. Garantii

Garantii ajal vahetatakse tasuta osad, mis tunnistatakse Husqvarna poolt defektseteks (va kulu- ja tarbeosad), tagades remondi teostamise Husqvarna järelmüügi keskuses või tunnustatud Husqvarna remondikeskuses.

Tootja ei vastuta ühegi otsese või kaudse, materiaalse või mittemateriaalse kahju eest isikutele või esemetele masina rikke tõttu või masina mittetöötamise tõttu.

3. Garantiitingused

Garantii käivitamiseks on vajalik tagastada kaheksa päeva jooksul peale ostu täielikult täidetud garantiisertifikaat Husqvarnale.

Meie järelmüügi keskus teavitab garantii ajal masina rikke puhul Teid sobivast ja efektiivseimast meetodist tegelemiseks Teie reklamatsiooniga ja vajadusel soovib Teile lähimat heakskiidetud hoolduskeskust.

Alternatiivina võite oma kuludega saata komplektse masina koos kirjaliku probleemi ja vigastuse kirjelduse ning arve koopiaga otse meie järelmüügi osakonda, kus teostatakse viivitusega täielik uurimine.

4. Välistamine

Garantii ei kehti vigastustele ja riketele, mille põhjustavad:

- väär kasutamine, viga transportimisel, käsitlemisel või hooldusel;
- valede kütuste või määrdeainete kasutamine, millel ei ole Husqvarna heakskiitu;
- mitteoriginaalsete varuosade või lisaseadmete kasutamine;
- remondid, mis on teostatud mitte heakskiidetud hoolduskeskuses;
- valede lõikeseadmete kasutamine (soovitame kasutada Husqvarna seadmeid).

Kaup tagastatakse Ostja ainuvastutusse, kes peab viivitusega tavalisel moel edasi kaebama transpordifirma vastu.